

## 1. Doplnění kovové operace

Demontáž - montáž : Snímač deště .

## 2. Doporučené nářadí

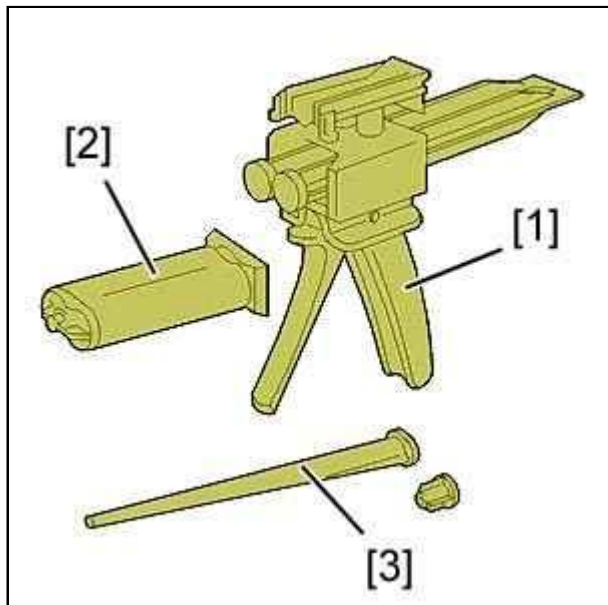


Schéma : E5AP05AC

[ 1 ] pistole.

[2] kartuše s náplní dvousložkového polyuretanového lepidla TÉROMIX 6700.

[3] hubice pro pistoli.

**POZNÁMKA :** Kartuši [2] lze znovu použít, po skončení práce ji pečlivě uzavřít.

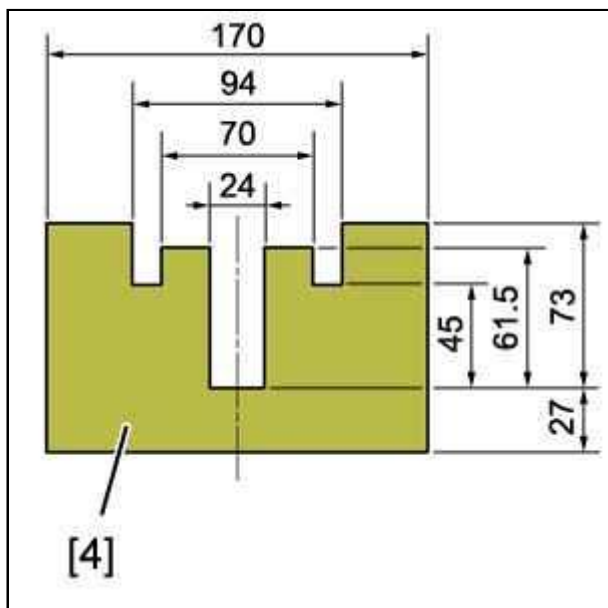


Schéma : E5AP090C

[4] polohovací šablona.

**POZNÁMKA :** Orýsovat a vyříznout šablonu [4] z pevného materiálu (kartón), dodržet rozměry uvedené na obrázku

### 3. Montáž

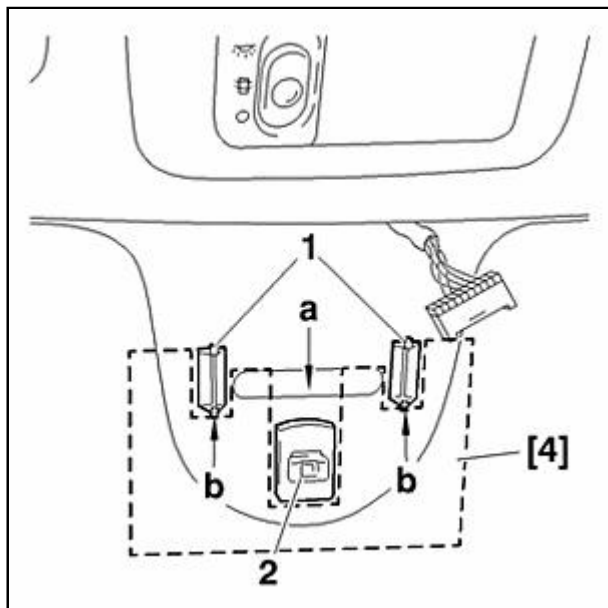


Schéma : C5DP03EC

Připravte patičku snímače deště (1) obroušením polyuretanu (použít brusný papír 400).

Seřízněte polyuretan na straně skla žiletkou.

Odmastíte elní sklo a patičku snímače deště.

Umístíte šablonu [4] nadzor k patičce zrcátka (2).

Přilepíte lepicí pásku na šablonu a elní sklo.

Nanést proužek lepidla doprostřed patičky snímače deště.

**POZOR :** Dbát, aby lepidlo nepřetéklo.

Vystříháte patičku snímače deště (1) v místě "b".

Nalepíte patičku snímače deště (1).

**POZNÁMKA :** Demontáž špatně umístěné patičky snímače deště lze usnadnit použitím horkovzdušné pistole (po dobu 20 sekund).

**POZOR :** Dávat pozor, aby nedošlo ke spálení obložení při používání horkovzdušné pistole.

Po montáži součásti na patičce snímače deště vyčkat nejméně 30 minut.

**URGENTNÍ :** Nedotýkat se optiky snímače deště ani okénka "a" na elním skle. Čistota snímače deště a elního skla jsou nezbytnou podmínkou pro správnou funkci systému.

### 4. Kontrola funkce

Po tečné operaci :

- Umístit přepínací páčku střídavě do polohy "INT/AUTO"
- Přemístit kurzor seřizování cyklu do polohy "AUTO"
- Nastíkat vodu do zóny snímače deště

Střídavě se musí uvést do chodu.

**URGENTNÍ :** Nečistit elní sklo, když jsou střídavě v automatickém režimu.